

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ ragasztott vinyl és PVC fektetéséhez

Kérjük, hogy a burkolás megkezdése előtt olvassa el figyelmesen az alábbi utasításokat (az aktuális európai, magyar szabványokkal együtt).

Szállítás, tárolás, akklimatizáció: A kartondobozokat vízszintes helyzetben kell szállítani és tárolni. A burkolólapokat a lerakás előtt legalább 48 órán keresztül hagyja szobahőmérsékleten a csomagolásban. A csomagolást csak a munka megkezdése előtt bontsa ki. A burkolási munkálatok megkezdése előtt és a burkolás ideje alatt a szoba hőmérsékletének legalább 18 °C-nak kell lennie.

Az aljzattal szemben támasztott követelmények:

Általános: A fektetést szakmailag képzett kivitelező végezze. A padlólapokkal csak stabil, jól kiegyenlített felületek burkolhatók. Kérdés esetén forduljon a forgalmazóhoz! Az aljzat legyen sík, sima és tiszta. Minden fogadó aljzatnak száraznak kell lennie. Burkolás előtt gondosan távolítsunk el minden olyan foltot, szennyeződést, amely gátolhatja a tapadást! Csak olyan alapozót és aljzatkiegyenlítőt használjon, amely alkalmas az aljzathoz.

Nedvességvédelem: Az épület életkorától függetlenül mindig fennáll az aljzat nedvességének a veszélye, ezért megfelelő vízszigetelésről kell gondoskodni. Csak tartósan száraz, CM-készülékkel mért aljzatra burkoljunk (betonesztrich < 2,0%; anhidrit-esztrich < 0,5%)!

Padlófűtés: Az aljzat felületi hőmérséklete nem haladhatja meg a 28 °C-ot. Tartsa be a padlófűtés gyártójának/kivitelezőjének az utasításait, egyéb kérdések felmerülése esetén vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel.

Megelőző gondoskodás: Ha egyéb kivitelezési munkálatokat kell abban a helyiségben végezni, amelyben a padlót már lerakták, akkor védje a felületet fóliával, papírral, furnérlemezzel vagy préselt lemezzel. Ne húzza a bútorokat a padlón! Ragasszon filcalátéteket a székek és a bútorok lábaira. Az irodai görgős székeknek meg kell felelniük a szabvány előírásainak. Tegyen lábtörlőt a bejáratokhoz, hogy a piszkot, apró szemcséket ne hordják be a lakásba. Ne használjon latex- vagy gumialapú szőnyeget, mert azok foltossá tehetik a padlót. Vigyázzon, hogy ne kerüljön nedvesség a padlóra. Az ideális és egészséges szobahőmérséklet 20 °C, a relatív páratartalom pedig 40-65%. Szükség esetén használjon szobai párasító vagy légkondicionáló berendezést. Az UV-fény hatásának minimálisra csökkentése érdekében használjon redőnyt, függönyt vagy más árnyékoló rendszert. A ragasztott padlók csak beltérben használhatók. A padlók a hőmérséklet-változás hatására tágulnak, illetve összehúzódnak, ezért az év különböző időszakaiban rések figyelhetők meg a burkolólapok között. Az ilyen rések nem tekinthetők a termék hibájának.





LERAKÁSI ÚTMUTATÓ

Kérjük, hogy a lerakás megkezdése előtt olvassa el az általános tájékoztatót.

Ellenőrzés: A padló lerakása előtt nappali világításnál ellenőrizze a burkolólapokat, hogy nincs-e rajtuk látható hiba vagy sérülés. Ellenőrizze, hogy az aljzat/helyszín állapota megfelel-e az utasítás előírásainak. Ha nem elégedett, ne kezdjen a burkolási munkálatoknak, és azonnal lépjen kapcsolatba a forgalmazóval, ellenkező esetben elveszti a termék a szavatosságát.

Szükséges szerszámok:

Előírt fogazott glettvas (A1, A2, B2), mérőszalag, vágókés, ceruza, egyenes vonalzó, ceruza, kréta, rongy, 50 kg-os henger.

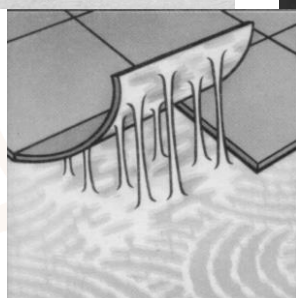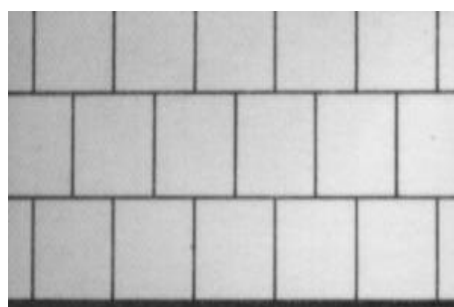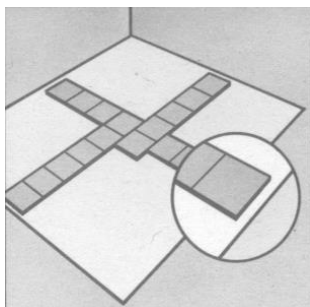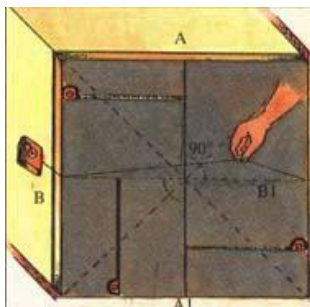

1. Mérések:

Jelölje be krétával az A fal az A1 fal közepét, majd kösse össze a pontokat. Rajzoljon hasonlóképpen egy vonalat a B és a B1 fal között is. Ellenőrizze, hogy a vonalak 90°-os szögben metszik-e egymást! Átlós elhelyezés esetén jelölje meg a két átlós vonalat a metszéspontból kiindulva, a 90°-os szöget kétfelé osztva.

2. A mérés ellenőrzése:

Ügyeljen arra, hogy a fal mellé kerülő burkolólapok szélessége 5 cm-nél nagyobb legyen. Ellenőrzés céljából először ragasztás nélkül, középről kiindulva rakja ki a burkolólapokat. Ha 5 cm-nél kisebb végek keletkeznének, akkor ismételje meg az előző lépést úgy, hogy új párhuzamos vonalakat húz az elsővel.




3. Lerakás:

Csak olyan ragasztószert használjon (lásd az ajánlott anyagok táblázatát), amelyet a gyártó és a forgalmazó ajánl! Tartsa be a ragasztó csomagolásán lévő utasításokat! A burkolólapokat középről kiindulva, a bejelölt vonal mentén rakja le, lehetőleg „téglakötésben”. A ragasztót fogazott glettvassal (A1, A2, B2) kell felhordani az aljzatra. Fektesse egymás mellé a lapokat, de ne nyomja őket egymáshoz túl szorosan. Mindegyik lapot enyhén nyomjon le kézzel.

Fontos: csak akkora területet kenjen meg ragasztóval, amekkora terület az ajánlott ragasztó kötési idején belül leburkolható.

4. Ragasztás:

Győződjünk meg arról, hogy a burkolólap teljes felületen ragadjon a padlóra! Ellenőrizze a tapadást egy burkolólap megemelésével.

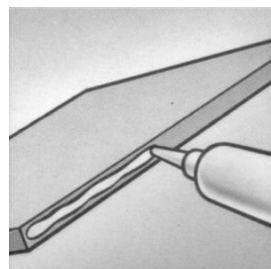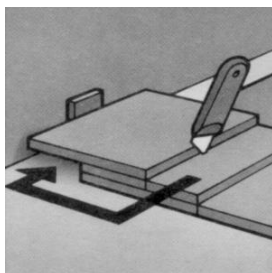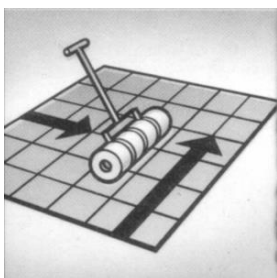

5. A padló hengerlése:

Az egyes részek lerakása után, amikor a burkolólapok már nem mozdulnak el (körülbelül 30 perc elteltével), a padlót átlósan végig kell hengerelni egy legalább 50 kg-os többrészes hengerrel. Ezáltal a ragasztó teljesen átkerül a burkolólapok hátoldalára. A burkolás befejezése után hengerelje át még egyszer az egész területet.

6. Utolsó sor:

A fal mentén az ábra szerint szabja be a burkolólapokat.

7. Helyszíni vágás:

Mindegyik burkolólap gyárilag kezelt szélekkel rendelkezik. A lap vágásakor a szélek védettsége megszűnik. Megfelelő tömítővel végezze el a tömítést.

Ajánlott ragasztók:

Ragasztó

Wakol 3307, Wakol 3360, vagy más ezekkel minőségében megfelelő ragasztó